
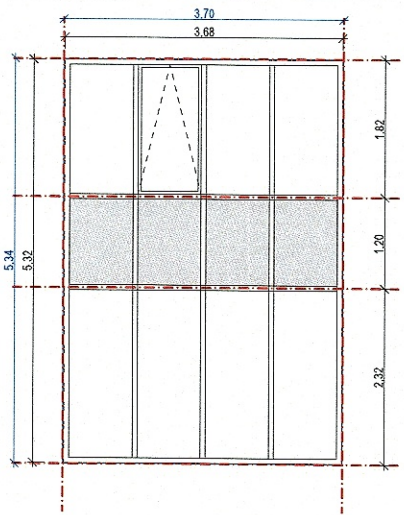
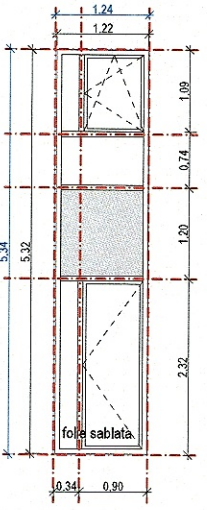
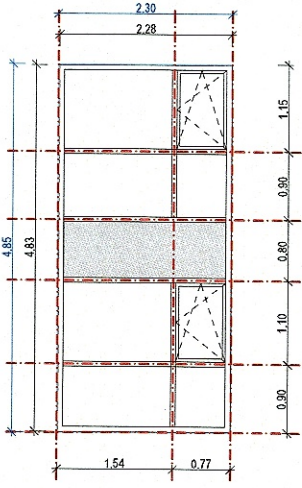
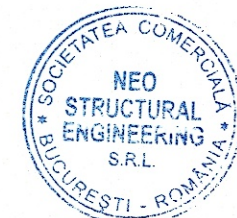
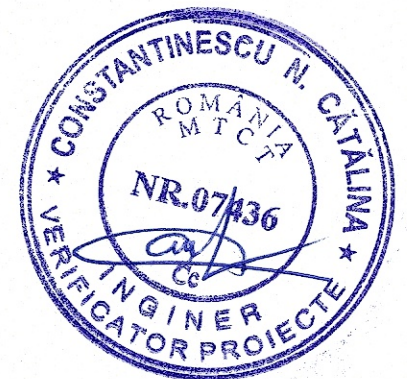
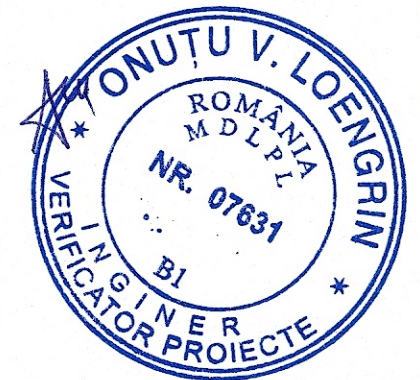


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

LEGENDA:

- Ⓢ Panou sticla securizata si laminata, amplasat in zonele de parapet vitrat (hp<90cm)
- Ⓛ Panou sticla laminata, amplasat in zonele peste parapet (hp>90cm)

| COD | VEDERE (privind din exterior) | DESCRIERE | DIMENSIUNI/cm | | NUMAR/ BUCATI | | TAMPLARIE/mp | | GEAM/mp | | OBSERVATII |
|-----|---|--|---------------|------------|---------------|------|--------------|-------|---------|-------|--|
| | | | GOL | TAMPL. | ST. | DR. | UNITAR | TOTAL | UNITAR | TOTAL | |
| P01 |  | Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 12, din care 13 fixe si 1 mobil, cu deschidere oscilanta. - 4 panouri sunt opace, in dreptul placii si grinzilor. | 370 534 | 368 532 | 1 | buc. | 19.58 | 19.58 | 12.97 | 12.97 | Fereastră tip panou cu un ochi oscilant, si panouri opace in dreptul placii si grinzilor. Panou montat intre parter si mezanin, fatada sud. |
| P02 |  | Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 6, din care 4 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta, respectiv usa simpla cu deschidere catre interior. - Panourile de sticla de la nivelul parter vor avea folie sablata; - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor; - Dotata cu sistem anti fractie si control acces, | 124 534 | 122 532 | 1 | buc. | 6.49 | 6.49 | 3.63 | 3.63 | Fereastră tip panou cu un ochi oscilo-batant si usa simpla cu deschidere catre interior, si panouri opace in dreptul placii si grinzilor. Panou montat intre parter si mezanin, fatada sud. |
| P03 |  | Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 7 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta. - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor. | 230 534 | 228 532 | 6 | buc. | 12.13 | 72.78 | 7.46 | 44.76 | Fereastră tip panou cu ochi oscilo-batant si panouri opace in dreptul placii si grinzilor. Panou montat intre parter si mezanin, fatada sud. |

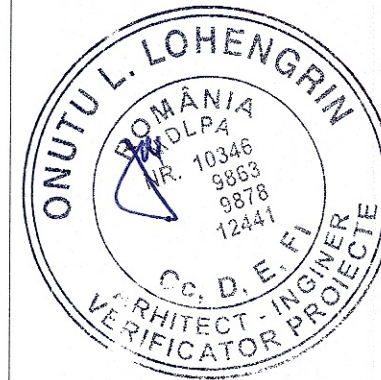

NEO STRUCTURAL ENGINEERING
SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
consultanta, proiectare, expertizare
structuri civile si industriale
adresa: str. Graului, nr. 7A, sec. 4, Bucuresti

DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta
PROIECT NR.: 03/2025
DATA: MARTIE 2025
BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA
Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228
SCARA: 1:100
FAZA: P.T. - D.E.
NR. PLANSA:

| | |
|--------------------|---|
| SEF PROIECT: | arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihal Burciu |
| PROIECTAT: | arh. Anamaria Gabriela Manea |
| PROIECTAT/DESENAT: | arh. Anamaria Gabriela Manea |

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA C1.T.T.E.5