
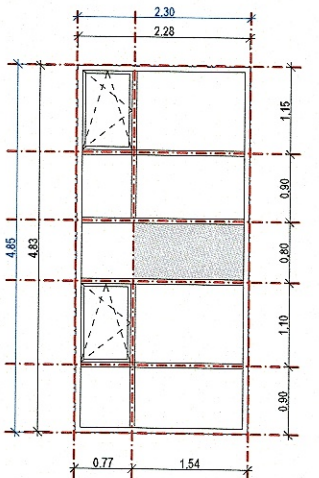
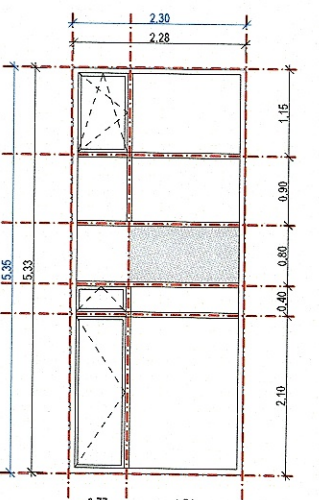
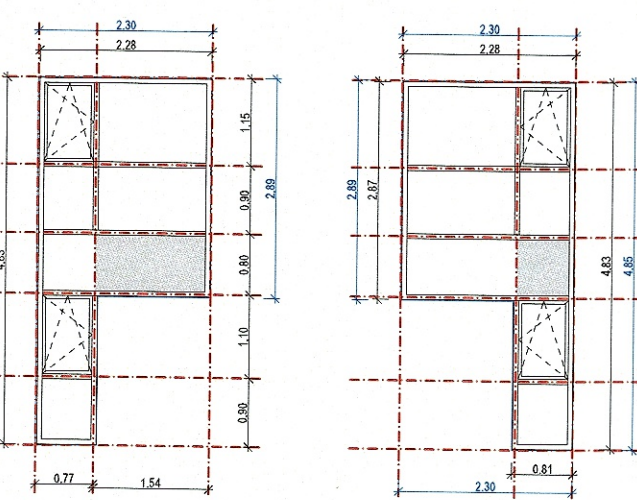
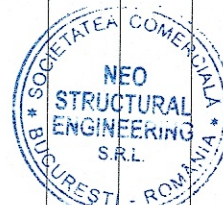
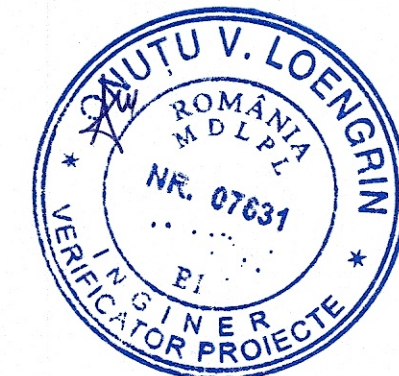
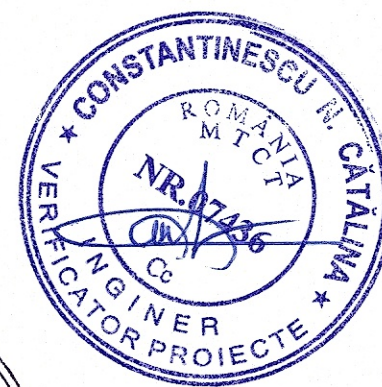


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/ BUCATI		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
P04		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 7 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta. - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor. 	230 534	228 532	1 buc.		12.13	12.13	7.46	7.46	<p>Fereastră tip panou cu ochi oscilo-batant si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat intre parter si mezanin, fatada nord.</p>
P05		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 6 fixe si 3 mobile, cu deschidere oscilo-batanta, oscilanta, respectiv usa simpla cu deschidere catre exterior. - Panourile de sticla de la nivelul parter vor avea folie sablata; - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor; - Dotata cu sistem anti fractie si control acces, 	230 534	228 532	2 buc.		12.13	24.26	8.36	16.72	<p>Fereastră tip panou cu un ochi oscilo-batant, unul oscilant si usa simpla cu deschidere catre exterior, si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat intre parter si mezanin, fatada nord.</p>
P06		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 7, din care 5 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta; - Panourile de sticla de la nivelul parter vor avea folie sablata; - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor. 	230 534	228 532	1 buc.	1 buc.	8.09	16.18	4.85	9.70	<p>Fereastră tip panou cu ochi oscilo-batant si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat intre parter si mezanin, fatada nord.</p>

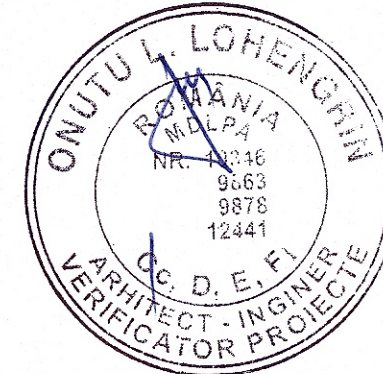

- LEGENDA:**
- ⊗ Panou sticla securizata si laminata, amplasat in zonele de parapet vitrat (hp<90cm)
 - ⊙ Panou sticla laminata, amplasat in zonele peste parapet (hp>90cm)

NEO STRUCTURAL ENGINEERING
 SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
 consultanta, proiectare, expertizare
 structuri civile si industriale
 adresa: str. Gravelui, nr. 7A, et. 4, Bucuresti

SEF PROIECT:	arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihal Burciu
PROIECTAT:	arh. Anamaria Gabriela Manea
PROIECTAT/DESENAT:	arh. Anamaria Gabriela Manea

DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta

BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA
 Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228

PROIECT NR.: 03/2025
 DATA: MARTIE 2025
 SCARA: 1:100
 FAZA: P.T.-D.E.
 NR. PLANSA: C1.T.T.E.6

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA