
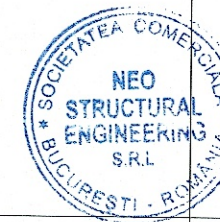
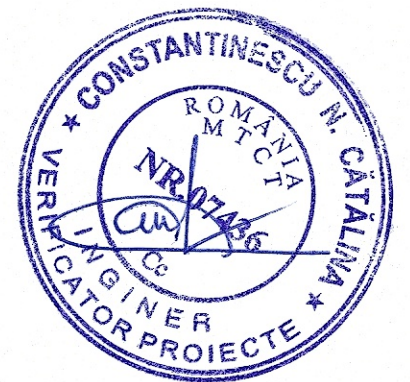
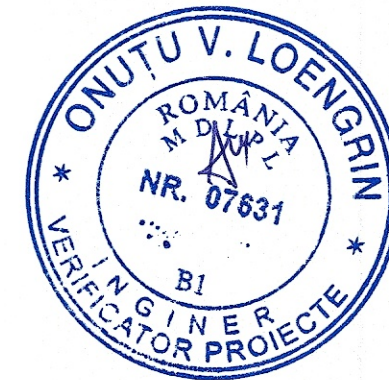


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/ BUCATI		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
P07		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 7, din care 5 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta, respectiv usa simpla cu deschidere catre interior. - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor. 	230 534	228 532	1	buc.	12.13	12.13	8.36	8.36	<p>Fereastra tip panou cu un ochi oscilo-batant si usa simpla cu deschidere catre interior, si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat la parter, ax B.13, fatada nord.</p>
P08		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 7 fixe si 2 mobile, cu deschidere oscilo-batanta; - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor. 	230 534	228 532	1	buc.	12.13	12.13	8.36	8.36	<p>Fereastra tip panou cu ochi oscilo-batant si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat la parter, fatada nord.</p>
P09		<p>Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 9 fixe; - 3 panouri opace, in dreptul placii si grinzilor. 	230 535	228 532	2	buc.	12.13	12.13	8.36	8.36	<p>Fereastra tip panou cu ochi oscilo-batant si panouri opace in dreptul placii si grinzilor.</p> <p>Panou montat la parter, fatada est.</p>

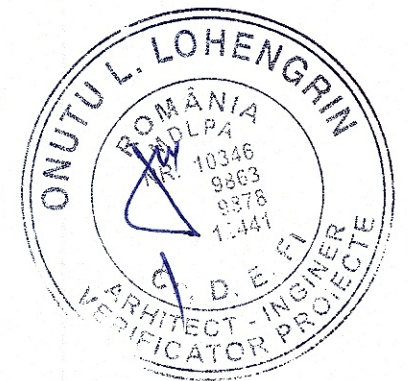

LEGENDA:

- Ⓢ Panou sticla securizata si laminata, amplasat in zonele de parapet vitrat (hp<90cm)
- Ⓛ Panou sticla laminata, amplasat in zonele peste parapet (hp>90cm)

NEO STRUCTURAL ENGINEERING
 SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
 consultanta, proiectare, expertizare
 structuri civile si industriale
 adresa: str. Grailui, nr. 4, sec. 4, Bucuresti

SEF PROIECT:	arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Burciu
PROIECTAT:	arh. Anamaria Gabriela Manea
PROIECTAT/DESENAT:	arh. Anamaria Gabriela Manea

DENUMIRE PROIECT:
 Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta

BENEFICIAR:
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA
 Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228

PROIECT NR.:	03/2025
DATA:	MARTIE 2025
SCARA:	1:100
FAZA:	P.T. - D.E.
NR. PLANSA:	C1.T.T.E.7

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA