
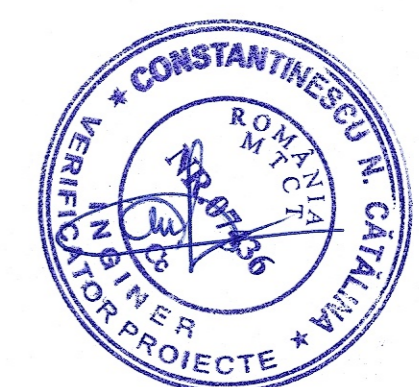
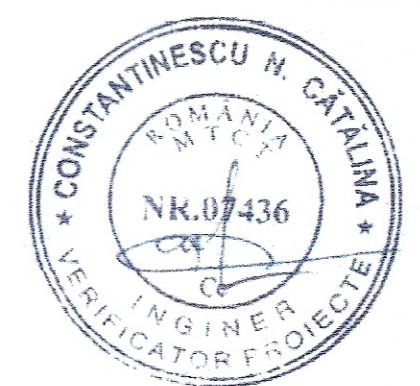
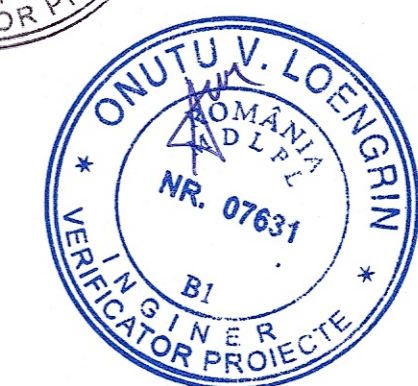


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/BUCATI		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
P10		Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu gamituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 8 fixe si 1 mobil, usa simpla cu deschidere catre exterior. - 1 panou opac, in dreptul placii si grinzilor.	230 534	228 532	1	buc.	12.13	12.13	8.36	8.36	Ferestre tip panou cu o usa simpla cu deschidere catre exterior, si panouri opace in dreptul placii si grinzilor. Panou montat la parter, ax A, fatada est.
P11		Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu gamituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 12, din care 9 fixe si 3 mobile, din care 2 oscilante si o usa simpla cu deschidere catre exterior. - 2 panouri opace, in dreptul stalpului.	504 290	502 288	1	buc.	14.45	14.45	9.56	9.56	Panou tamplarie exterioara cu o usa simpla cu deschidere catre exterior, si panouri opace in dreptul stalpului. Panou montat la subsol, ax B.10, fatada sud.
P12		Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu gamituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 26, din care 22 fixe si 4 mobile, din care 3 oscilante si o usa simpla cu deschidere catre exterior. - 8 panouri opace, in dreptul stalpilor.	1100 290	1098 288	1	buc.	31.62	31.62	20.6	20.6	Panou tamplarie exterioara cu o usa simpla cu deschidere catre exterior, si panouri opace in dreptul stalpilor. Panou montat la subsol, ax A, fatada est.
P13		Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu gamituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 6, din care 5 fixe si 1 mobil, oscilant. - 2 panouri opace, in dreptul stalpului.	300 290	298 288	1	buc.	8.58	8.58	4.78	4.78	Panou tamplarie exterioara cu un ochi oscilant si panouri opace in dreptul stalpilor. Panou montat la subsol, ax B.13, fatada nord.
P14		Fatada cortina formata din panouri vitrate si opace - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Sticla securizata si laminata; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu gamituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 8, din care 7 fixe si 1 mobil, oscilant. - 2 panouri opace, in dreptul stalpului.	330 290	328 288	1	buc.	9.44	9.44	6.25	6.25	Panou tamplarie exterioara cu un ochi oscilant si panouri opace in dreptul stalpilor. Panou montat la subsol, ax B.13, fatada nord.

LEGENDA:

- Ⓢ Panou sticla securizata si laminata, amplasat in zonele de parapet vitrat (hp<90cm)
- Ⓛ Panou sticla laminata, amplasat in zonele peste parapet (hp>90cm)

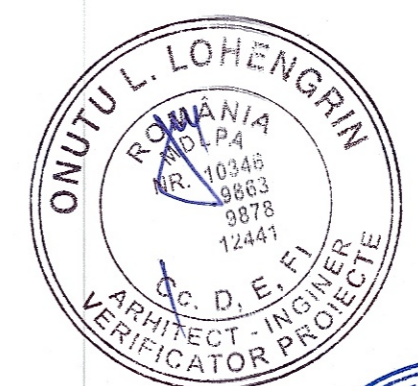

NEO STRUCTURAL ENGINEERING SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale adresa: str. Gravelor, nr. 7A, et. 4, Bucuresti	DENUMIRE PROIECT:	Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta	PROIECT NR.:	03/2025	
	DATA:	MARTE 2025	SCARA:	1:100	
SEF PROIECT:	an. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Burcau	BENEFICIAR:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	FAZA:	P.T.-D.E.
PROIECTAT:	an. Anamaria Gabriela Manea	Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228		NR. PLANSA:	C1.T.T.E.8
PROIECTAT/DESENAT:	an. Anamaria Gabriela Manea		TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA		