
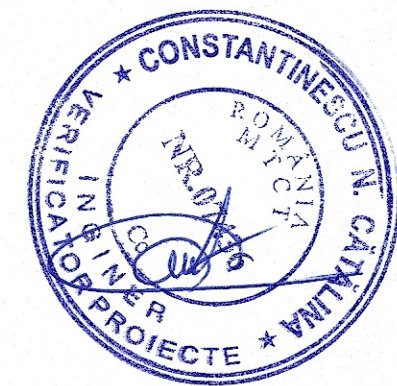
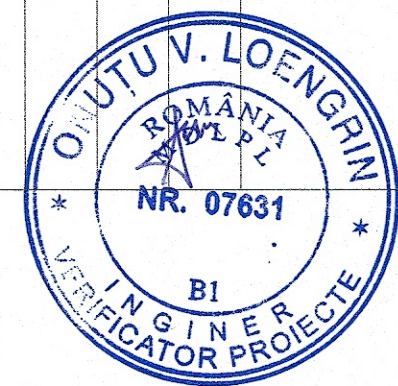


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/BUcati		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
PO1		Fatada cortina - ferestre si usi de evacuare - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 10, din care 6 fixe, 2 usi duble cu deschidere catre exterior si 2 mobile cu deschidere oscilanta.	365 480	363 478	5 buc.		17.35	86.75	13.44	67.20	Fatada cortina formata din ferestre cu deschidere oscilanta catre interior și usi duble cu deschidere catre exterior pe latura de est a piscinei.
PO2		Fatada cortina - panouri vitrate - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 9, din care 9 fixe.	265 480	263 478	1 buc.		12.57	12.57	10.71	10.71	Fatada cortina formata din panouri vitrate pe latura de est a piscinei.
PO3		Fatada cortina - ferestre si usi de evacuare - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Montanti si traverse dispuse in interior; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 7, din care 4 fixe, 1 usa dubla cu deschidere catre exterior si 2 mobile cu deschidere oscilanta.	365 350	363 348	2 buc.		12.63	25.26	10.22	20.44	Fatada cortina formata din ferestre cu deschidere oscilanta catre interior și usi duble cu deschidere catre exterior pe latura de vest a piscinei.
PO4		Panou fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 4, din care 3 fixe si 1 mobil cu deschidere oscilanta.	385 180	383 178	1 buc.		6.82	6.82	5.57	5.57	Panou de fereastră pe latura de est a piscinei.

Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/BUcati		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
PO1'		Fatada cortina - panouri vitrate - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 12, din care 12 fixe.	365 480	363 478	2 buc.		17.35	34.70	14.94	29.88	Fatada cortina formata din ferestre cu deschidere oscilanta catre interior și usi duble cu deschidere catre exterior pe latura de est a piscinei.
PO7'		Panou fereastră - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafata tratata low-E (E<0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 8 din care 6 fixe si 2 mobile cu deschidere oscilanta.	385 260	383 258	1 buc.		10.01	10.01	9.21	9.21	Panou de fereastră pe latura de nord a foayerului.

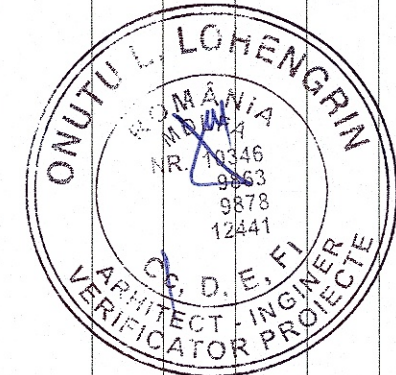

NEO STRUCTURAL ENGINEERING SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale adresa: str. Gravelui, nr. 7A sec. 4, Bucuresti	DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta	PROIECT NR.: 03/2025 DATA: MARTIE 2025
	BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	SCARA: 1:100 FAZA: P.T. - D.E.
SEF PROIECT: arh. Anamaria Gabriela Manea / Ing. Stefan Mihal Burciu	NR. PLANSA: C2.T.T.E.1	
PROIECTAT: arh. Anamaria Gabriela Manea	TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA	
PROIECTAT/DESEMAT: arh. Anamaria Gabriela Manea		