
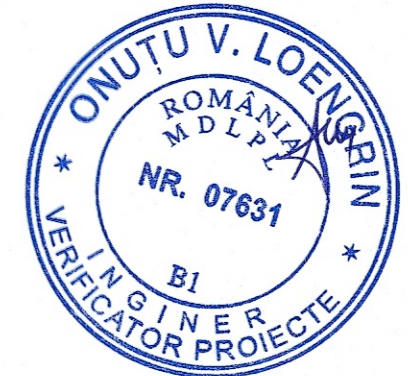


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

COD	VEDERE (privind din exterior)	DESCRIERE	DIMENSIUNI/cm		NUMAR/BUCATI		TAMPLARIE/mp		GEAM/mp		OBSERVATII
			GOL	TAMPL.	ST.	DR.	UNITAR	TOTAL	UNITAR	TOTAL	
P05		<p>Fatada cortina - ferestre si usi de evacuare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016;</li> <li>- Montanti si traverse dispuse in interior;</li> <li>- Geam triplu termoizolant;</li> <li>- Sticla laminata;</li> <li>- Panouri opace in dreptul planseului.</li> <li>- suprafata tratata low-E (E&lt;0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante;</li> <li>- Nr canaturi: 68, din care 62 fixe, 1 usa simpla cu deschidere catre exterior si 5 mobile cu deschidere oscilanta.</li> </ul>	85 550	83 548	1		4.55	4.55	3.41	3.41	<p>Fatada cortina cu montanti si traverse dispuse la interior, cu panouri de fereastră si usa simpla cu deschidere catre exterior pe latura de est a piscinei si a holului de acces catre aceasta.</p>
P06		<p>Panou fereastră</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016;</li> <li>- Geam triplu termoizolant;</li> <li>- Sticla laminata;</li> <li>- suprafata tratata low-E (E&lt;0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante;</li> <li>- Nr canaturi: 8 din care 7 fixe si 1 mobil cu deschidere oscilanta.</li> </ul>	430 260	428 258	1		11.04	11.04	9.24	9.24	<p>Panou de fereastră pe latura de est a culoarului de trecere restaurant - piscina.</p>
P07		<p>Panou fereastră</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016;</li> <li>- Geam triplu termoizolant;</li> <li>- Sticla laminata;</li> <li>- suprafata tratata low-E (E&lt;0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante;</li> <li>- Nr canaturi: 8 din care 6 fixe si 2 mobile cu deschidere oscilanta.</li> </ul>	430 260	428 258	1		11.04	11.04	9.21	9.21	<p>Panou de fereastră pe latura de est a foayerului.</p>
P08		<p>Panou fereastră</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016;</li> <li>- Geam triplu termoizolant;</li> <li>- Sticla laminata;</li> <li>- suprafata tratata low-E (E&lt;0.10) si cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon si cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante;</li> <li>- Nr canaturi: 8 din care 7 fixe si 1 mobil cu deschidere oscilanta.</li> </ul>	390 300	388 298	1		11.56	11.56	9.78	9.78	<p>Panou de fereastră pe latura de est a foayerului.</p>

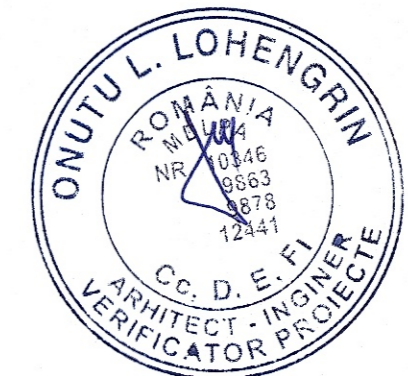

	<p>SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL</p> <p>consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale</p> <p>adresa: str. Gravelui, nr. 7A, sc. 4, Bucuresti</p>	<p>DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta</p> <p>BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</p> <p>Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228</p>	<p>PROIECT NR.: 03/2025</p> <p>DATA: MARTIE 2025</p> <p>SCARA: 1:100</p> <p>FAZA: P.T. - D.E.</p>
	<p>SEF PROIECT: arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Burciu</p> <p>PROIECTAT: arh. Anamaria Gabriela Manea</p> <p>PROIECTAT/DESENAT: arh. Anamaria Gabriela Manea</p>	<p>NR. PLANSA: C2.T.T.E.2</p>	

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA