
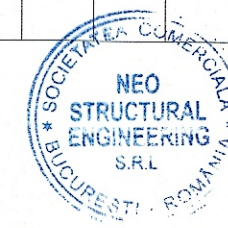
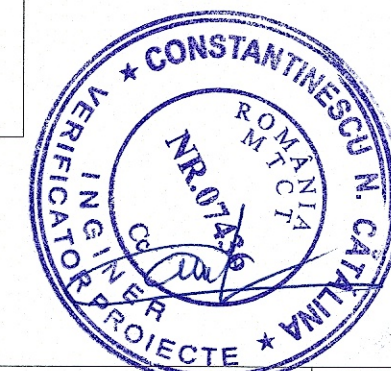
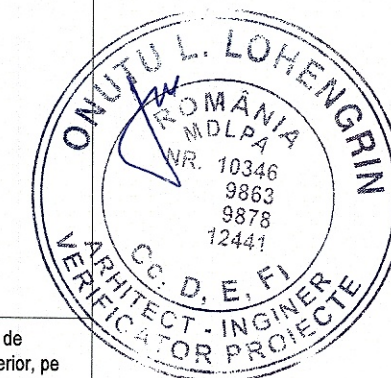


Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta - TAMPLARIE EXTERIOARA

| COD | VEDERE (privind din exterior) | DESCRIERE | DIMENSIUNI/cm | | NUMAR/ BUCATI | | TAMPLARIE/mp | | GEAM/mp | | OBSERVATII |
|-----|-------------------------------|---|---------------|------------|---------------|-----|--------------|-------|---------|-------|---|
| | | | GOL | TAMPL | ST. | DR. | UNITAR | TOTAL | UNITAR | TOTAL | |
| P14 | | <p>Panou fereastră</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 8 din care 6 fixe și 2 mobile cu deschidere oscilanta. | 400 210 | 398 208 | 4 buc. | | 8.28 | 33.11 | 6.66 | 26.65 | Panou de fereastră pe latura de vest a salii de mese (restaurant). |
| P15 | | <p>Panou fereastră și usa dubla de evacuare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 7 din care 4 fixe, 1 usa dubla cu deschidere catre exterior și 2 mobile cu deschidere oscilanta. | 410 270 | 408 268 | 1 buc. | | 10.93 | 10.93 | 8.86 | 8.86 | Panou de fereastră cu usa dubla de evacuare cu deschidere catre exterior, pe latura de vest a salii de mese (restaurant). |
| P16 | | <p>Panou fereastră și usa simpla de evacuare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 8 din care 5 fixe, 1 usa simpla cu deschidere catre exterior și 2 mobile cu deschidere oscilanta. | 410 270 | 408 268 | 1 buc. | | 10.93 | 10.93 | 8.89 | 8.89 | Panou de fereastră cu usa simpla de evacuare cu deschidere catre exterior, pe latura de vest a salii de mese (restaurant). |
| P17 | | <p>Panou fereastră și usa simpla de evacuare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tamplarie din aluminiu culoare gri antracit RAL 7016; - Geam triplu termoizolant; - Sticla laminata; - suprafață tratată low-E (E<0.10) și cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon și cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante; - Nr canaturi: 4 din care 3 fixe și 1 usa simpla cu deschidere catre exterior. | 150 260 | 148 258 | 1 buc. | | 3.82 | 3.82 | 2.72 | 2.72 | Panou de fereastră cu usa simpla de evacuare cu deschidere catre exterior, pe latura de vest a salii de mese (restaurant) catre scara de evacuare exterioara. |

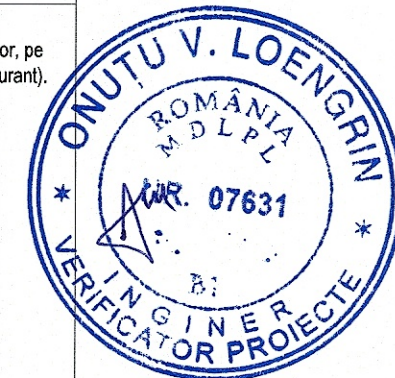

| | | |
|--|---|---------------------------|
| NEO STRUCTURAL ENGINEERING SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL consultanta, proiectare, expertizare structuri civile si industriale adresa: str. Graului, nr. 7B, et. 4, Bucuresti | DENUMIRE PROIECT: Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta | PROJECT NR.: 03/2025 |
| | BENEFICIAR: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228 | DATA: MARTIE 2025 |
| SEF PROIECT: arh. Anamaria Gabriela Manea / ing. Stefan Mihai Burciu | SCARA: 1:100 | FAZA: P.T. - D.E. |
| PROIECTAT: arh. Anamaria Gabriela Manea | | NR. PLANSĂ: C2.T.T.E.4 |
| PROIECTAT/DESENAT: arh. Anamaria Gabriela Manea | TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA | |